

A. Pregătirea suprafeței pentru montaj

Temperatura ambientală în locul unde urmează a fi instalate profilele arhitecturale nu trebuie să fie mai scăzută de 5 grade Celsius. Zonele unde urmează a fi instalate profilele arhitecturale FabricaDeProfile trebuie să fie curate, uscate, fără urme de grăsimi sau alte impurități. Suprafețele pe care vor fi instalate, vor fi suprafețe plane, cu denivelări care să nu depășească 1 cm/mp.

B. Montaj ancadrament

1. Măsurați pentru a cunoaște înălțimea și lățimea golului ferestrei/ușii, lățime ancadrament, înălțime și lățime solbanc.

ATENȚIE! Grosimea ancadramentului trebuie să fie mai mică decât grosimea solbancului.



2. Trasați unghiul de 45 grade cu ajutorul vinclului.

3. Folosiți fierăstrău cu dinți mici pentru debitare pe marcaj.

4. Aplicați spuma adezivă pe perete și spate profil, se lipesc câteva secunde, apoi se dezlipesc și lăsați să acționeze 3-4 minute.

Se montează întâi laterale, apoi orizontala.

5. Aplicați RAPM600 (adeziv poliuretanic lichid) pe o parte și lipiți îmbinările.

6. Chituiți zonele lipite cu RAPM500 (chit reparații) și revenim a doua zi pentru șlefuire. Chituirea trebuie realizată și între profil și perete pentru a sigila montajul și a nu rămâne găuri datorate denivelărilor peretelui.

C. Întoarcere solbanc

1. Măsurați pentru a cunoaște înălțimea și lățimea golului ferestrei/ușii, lățime ancadrament, înălțime și lățime solbanc.

2. Trasați unghiul de 45 grade cu ajutorul vinclului.



3. Folosiți fierăstrău pentru debitare pe marcaj. Piesa rezultată va fi închiderea de solbanc.



4. Pe solbanc trasați un nou unghi de 45 grade și o linie dreaptă pe spate.



5. Debitați pe marcaj și înlăturați piesa în V rezultată.



6. Verificați dacă solbancul și piesa 1 se potrivesc (se crează colțul).



7. Stabiliți lungimea necesară pentru solbanc ținând cont de lățimea golului de fereastră la care adăugăm 2 lățimi de ancadrament și 6 cm (pentru a-l poziționa 3 cm stânga și 3 cm dreapta față de golul de geam).

8. Realizați al doilea capăt de solbanc conform punctelor 2-6.

9. Aplicați RAPM600 pe o parte.



10. Lipiți solbancul pe fațadă și acordați 3-4 ore timp de reacție.

11. Chituiți zonele lipite cu RAPM500 și reveniți a doua zi pentru șlefuire.



Chituirea trebuie realizată între profil și perete pentru a sigila montajul și a nu rămâne găuri datorate denivelărilor peretelui.

D. Finisarea

Înainte de vopsire, profilele trebuie să fie complet uscate - după care se va aplica amorsa cu particule de nisip.

După aplicarea amorsei, lăsați profilele 24 ore sau până la uscarea în profunzime, după care se poate aplica vopseaua lavabilă.

Succes la realizarea proiectului dumneavoastră!

www.fabricadeprofile.ro
marketing@fabricadeprofile.ro

+4 0722 224 665

Str. Baicului, nr. 80, Sector 2, București
Parc Industrial Electronica

FABRICĂM PERSONALITATEA CASEI TALE!